


Auswertung Lisy - Untersuchung Mühle von Schacht 210 nach Schacht 197												Stand: 17.06.2023	
Lfd. Nr.	Bericht Nr.	Straße	Haltung	Station	Lage	Anschluss	untersuchte Leitungslänge	Mat./DN	Zustand im öffentlichen Raum	Maßnahme	Zustand im privaten Raum	Maßnahme	Bemerkungen
11	17	Mühle	200-205	25,8	Scheitel	HA 30	0,69	Stg 150	St. 0,35 vertikaler Versatz	Anschluss mit Liner überfahren, aufräufen und Hupfrolf setzen, Anschlusskellung in offener Bauweise erneuern			Neuanbindung => Kostenübernahme Stöw / Eigentümer Kostenübernahme Anschlusskellung in offener Bauweise
12	18	Mühle	200-205	19,1	Scheitel	HA 28 / 30 / 3	6,00	Stg 150	St. 0,08 Querries, St. 0,90 Axialverschiebung	Anschluss mit Liner überfahren, aufräufen und Hupfrolf setzen, vor Durchführung => Rücksprache mit Eigenleiter 7 Anschluss noch in Betrieb	St. 6,00 Querschnittsreduzierung Abiegungen		Neuanbindung => Kostenübernahme Stöw
13	19	Mühle	200-205	18,6	Scheitel	SA	0,70	Stg 150	ohne Schaden	Anschluss mit Liner überfahren, aufräufen und Hupfrolf setzen			Neuanbindung => Kostenübernahme Stöw
14	20	Mühle	200-205	11,9	Scheitel	HA 28	4,95	Stg 150	St. 0,10 Axialverschiebung, Boden sichtbar	Anschluss mit Liner überfahren, aufräufen und Hupfrolf setzen	ohne Schaden		Neuanbindung => Kostenübernahme Stöw
15	21	Mühle	210-215	29,0	Scheitel	HA 34	9,57	Stg 150	Lagerversätze	Anschluss in offener Bauweise an Kanal übernehmen	Lagerversätze, St. 5,75 Wurzelwulms, Querschnittsreduzierung	Anschluss in offener Bauweise erneuern	Umlenkung => Kostenübernahme Stöw, öffentlicher Bereich / Eigenleiter Kostenübernahme privater Raum
16	22	Mühle	210-215	19,5	Scheitel	?	0,20	Stg 150	nicht wasserdicht verschlossen Fremdwasserzulauf	Anschluss entfällt ersatzlos, Haltung wird verdrängt			
17	23	Mühle	215	0,0	Schacht	SA	0,50	Stg 150	St. 0,20 Längsris fehlendes Wandgestell	SA und Anschluss in offener Bauweise an Kanal übernehmen			Kostenübernahme Stadt GM, Bauunterhaltung
18	24	Mühle	210	0,0	Schacht	HA 38	15,80	Stg 200	ohne Schaden St. 15,65 ab St. 15,05 Anschlussstadiums Versorgungslinie, Gas, Boden sichtbar	Anschluss in offener Bauweise an Kanal übernehmen, Abflussstadiums in offener Bauweise sanieren			Umlenkung => Kostenübernahme Stöw, öffentlicher Bereich / Sanierung Abflussstadiums Kostenübernahme Eigenleiter
19	25	Mühle	210	0,0	Schacht	HA 36	5,23	PVC 150	ohne Schaden	Anschluss in offener Bauweise an Kanal übernehmen	ohne Schaden		Umlenkung => Kostenübernahme Stöw
20	26	Mühle	210	0,0	Schacht	SA	0,60	Stm 125	ohne Schaden	SA und Anschluss in offener Bauweise an Kanal übernehmen			Umlenkung => Kostenübernahme Stöw

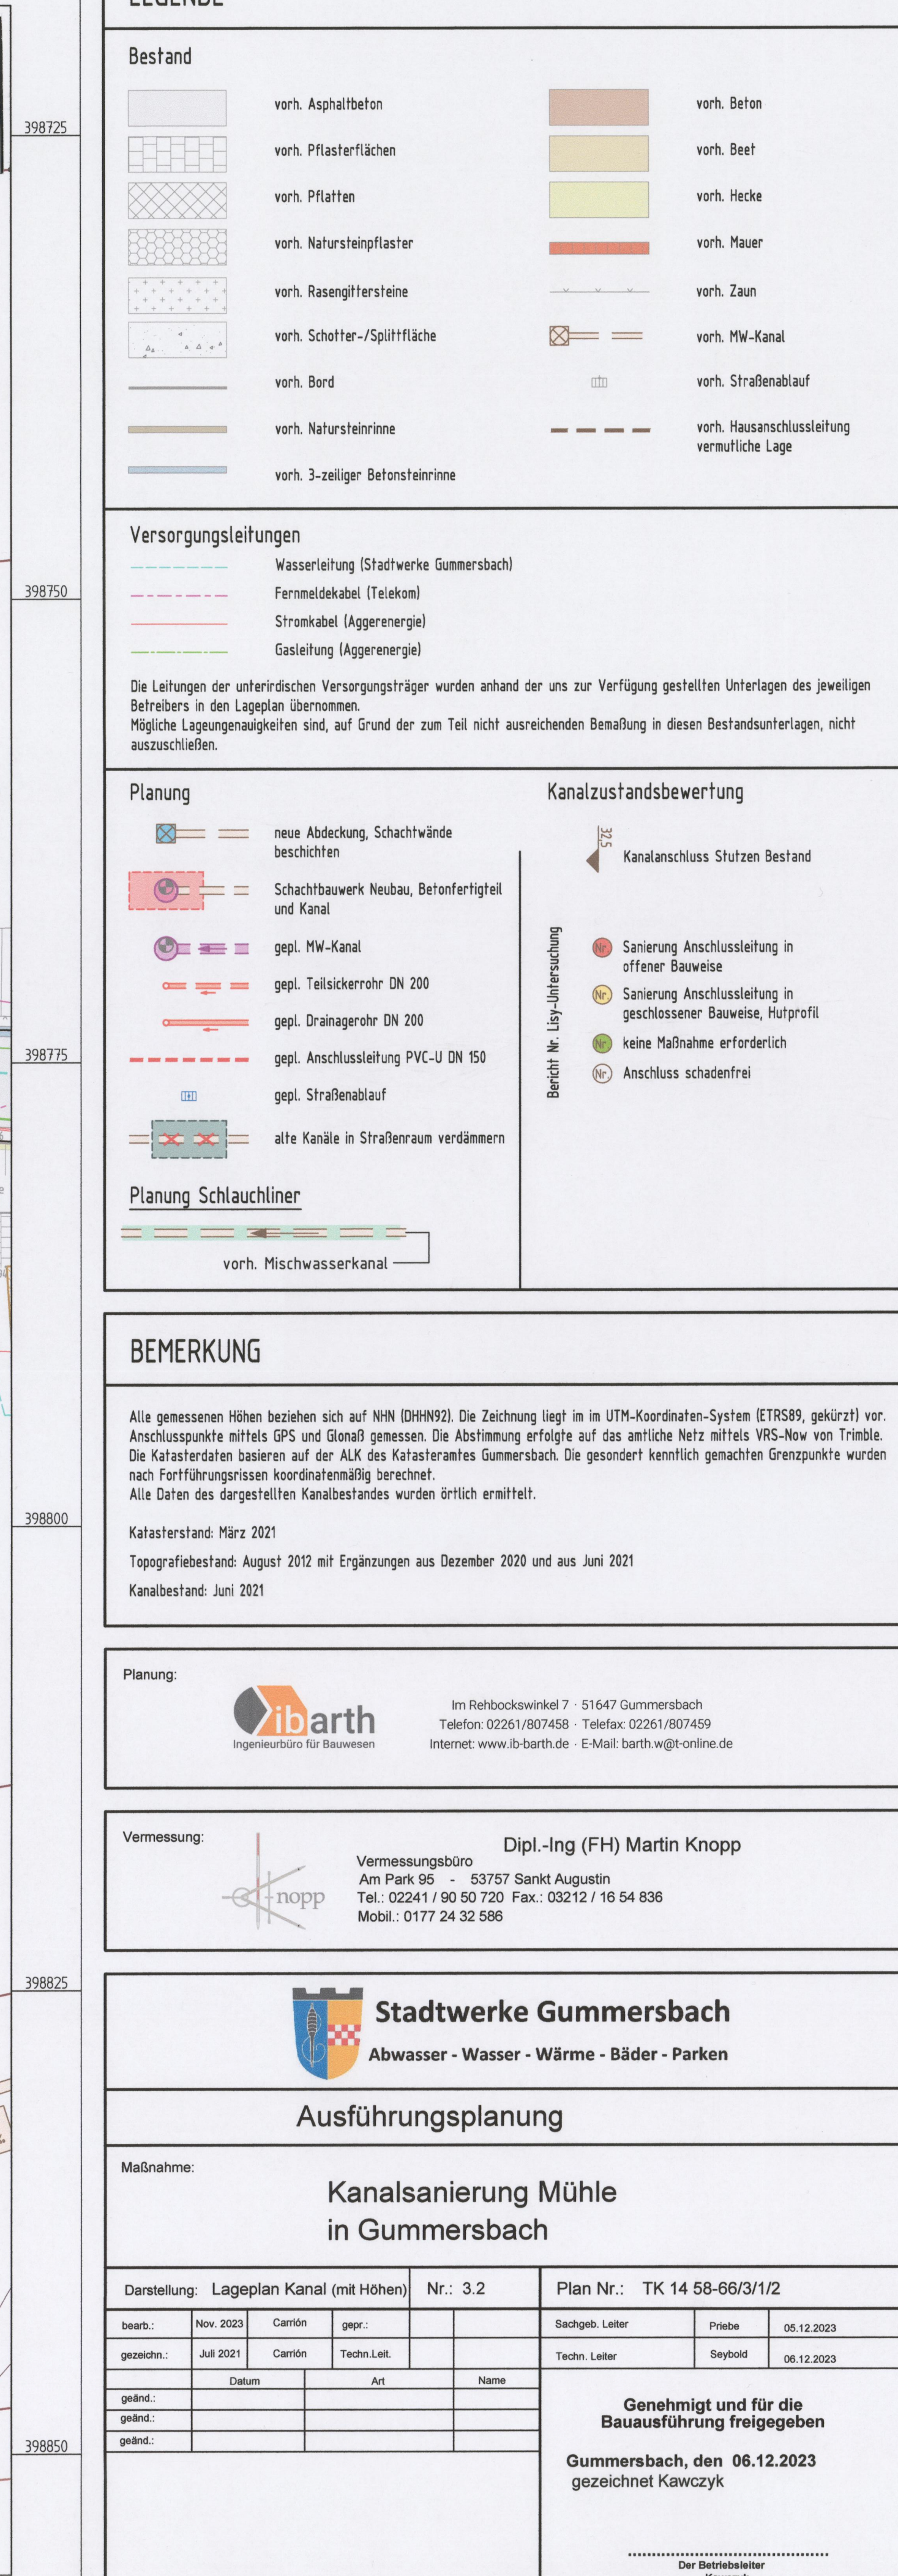

Auswertung Lisy - Untersuchung Mühle von Schacht 225 nach Schacht 180													Stand: 17.05.2023
Lfd. Nr.	Bericht	Straße	Halting	Station	Lage	Anschluss	untersuchte Leitungslänge	Mat./DN	Zustand im öffentlichen Raum	Maßnahme	Zustand im privaten Raum	Maßnahme	Bemerkungen
28	2	Mühle	155-180	9.8	II. Kämpfer	HA 21	7.98	Stg 78 150			St. 02 offener Abwiesw. Betonrohr mit starke Korrosion. Ablagerungen Schotter, Beton, evtl. Schadenbild nicht erkennbar		+
29	3	Mühle	185-180	19.7	II. Kämpfer	HA 19	0.99	Stg 150			keine Schäden		
30	4	Mühle	185-180	21.4	III. Kämpfer	HA 19	0.10	Stg 100					keine Untersuchung möglich
31	5	Mühle	185-180	23.3	Scheitel	HA 19	1.49	Stg 100			keine fachgerechte Rohrverbindung, DN 100/100, Lageabweichung		
32	6	Mühle	185-180	24.7	II. Kämpfer	HA 19	0.10	Stg 100					keine Untersuchung möglich
33	7	Mühle	185-180	28.1	Scheitel	HA 19	0.10	Stg 100					keine Untersuchung möglich, Anschluss unterhalb Gebäude Hs 19, Anschluss von Fallrohr und Bodenablauf
		Mühle	185-180	30.8	Scheitel	HA 19		Anbohrung DN 100					Untersuchung liegt nicht vor, ACO-Rinne Eingang Hs. 19 gem. Farbprobe
		Mühle	185-180	38.0	Scheitel	HA 19		Stg 1 B 150					Untersuchung liegt nicht vor
		Mühle	185-180	42.5	Scheitel	HA 19		Stg 100					Untersuchung liegt nicht vor